


INJEKTOINTITYÖ pystypinnalla

Injektointiepoksilla ja sulkuaineella

1. Valmistelevat työt

- Puhdista halkeaman ympäristö rasvasta, pölystä yms.
- Kiinnitä mansetit kittaumenetelmällä (ei saa liimata mansetin alapuolelta, putki saattaa tukkeutua) tai poraa reiät injektointitulpille ja kiinnitä ne. Sopiva injektointipisteväli on 0,6-1,0 x rakenteen paksuus.
- Kittaa halkeama mansettien tai tulppien väliltä.
- Anna kovettua.

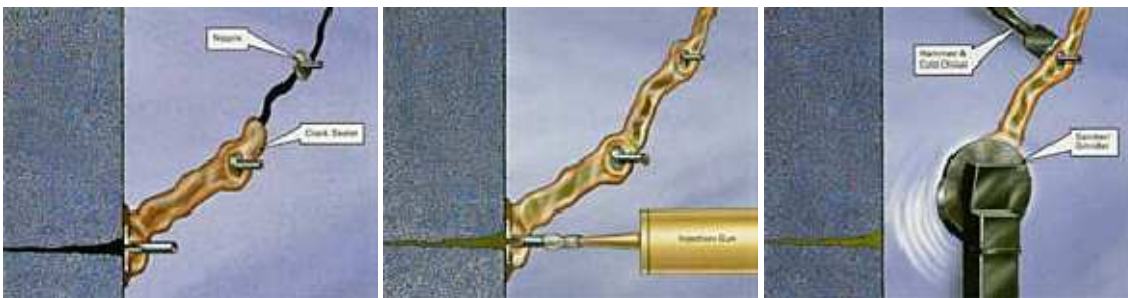

1. Valmistelevat työt

2. Halkeaman injektointi

3. Puhdistus

2. Halkeaman injektointi


- Kiinnitä rasvanippa ensimmäiseen mansettiin/tulppaan ja aloita injektointi halkeaman päästä aloittaen alimmasta injektointipisteestä.
- Siirry seuraavaan injektointipisteeseen, kun seuraavasta mansetista/tulpasta alkaa tihkua injektointihartsia, kiinnitä rasvanippa tähän ja jatka injektointia samalla tavalla loppuun asti.

3. Puhdistus ja viimeistely

- Poista mansetit/tulpat ja puhdista kittaushartsin jäljet esim. kuvan 3. tai kuvan 5. mukaisella tavalla aikaisintaan kahden-kolmen päivän päästä injektoinnista.
- Työvälineet puhdistetaan asetonilla välittömästi injektointityön päätyttyä ennen kuin injektointiaineet ehtivät kovettua.



4. Injektointityö patruunapistoolilla mansettien avulla.

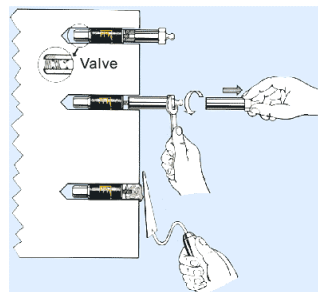

5. Injektointitulppien poisto